

KRAIBURG KKM LongLine / KIM LongLine / KE LongLine

Wymagania:




Powierzchnia betonowa:

- bez dziur
- bez wypukłości
- min. 3 % spad

Maty:


Temperatura umiarkowana: min. 5° C do maks. 30° C (magazynować w takiej temperaturze)

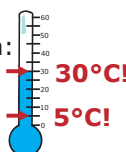


Zalecamy niewielką ilość podściółki dla związania cieczy i poprawy samopoczucia zwierząt (np. miękka siewczka, materiały mineralne)

Potrzebne będą:


Pomiar:

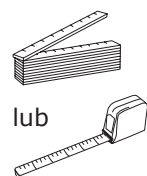


Zaznaczanie:

 

Cięcie:

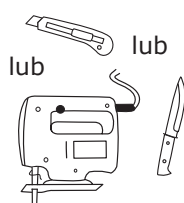

Wiercenie i montowanie:

 



KRAIBURG elementy mocujące:



kołki gwoździowe \varnothing 10 x 80 mm - A2 oraz podkładki \varnothing 30 mm - A2

(lub elementy mocujące podobnej wytrzymałości i odporności)


1 Pas maty rozwinąć i ułożyć na właściwym miejscu

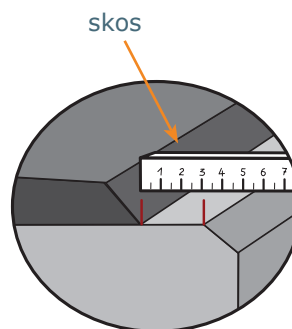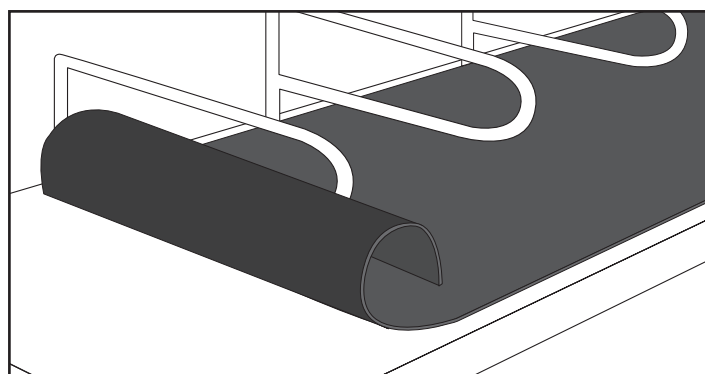

3 cm odstępu od krawędzi podestu!

2 Mocowanie


Info Mocować począwszy od środka rzędu w prawo i w lewo

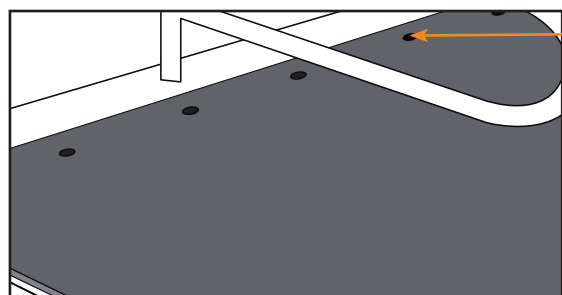


przednią krawędź przymocować poprzez wykonane w macie otwory




Jeżeli mata nie posiada otworów do mocowania, mocować przednią krawędź co ok. 40 cm zachowując przy tym ok. 5 cm odstępu od krawędzi.

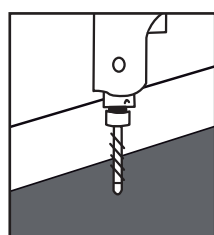

wywiercić

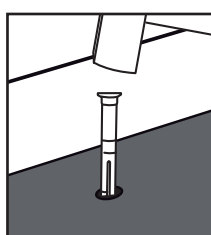

równo wbić kołek plastikowy

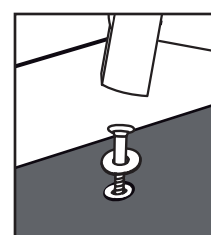

wbić gwóźdź z podkładką aż będzie mocno i równomiernie dolegać do maty i lekko się zagłębi

Fachowy montaż zależny jest od indywidualnych warunków. Dlatego producent nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność montażu!

